HANSER



Leseprobe

zu

"Abnahme von Fertigungseinrichtungen"

von Stephan Conrad und Edgar Dietrich

ISBN 978-3-446-45874-1 E-Book-ISBN 978-3-446-45995-3

Weitere Informationen und Bestellungen unter http://www.hanser-fachbuch.de/978-3-446-45874-1 sowie im Buchhandel

© Carl Hanser Verlag, München

Vorwort zur 4. Auflage

In der 4., aktualisierten Auflage werden die Methoden basierend auf der mittlerweile erschienenen Normenreihe ISO 22514 beschrieben. Der Fokus liegt verstärkt auf der Abnahme im Sinne einer Maschinenfähigkeit nach ISO 22514-3, zeigt aber auch Übergänge zur vorläufigen Prozessfähigkeit nach ISO 22514-2. Besondere Anwendungsfälle für mehrdimensionale und multivariate Prozesse nach ISO 22514-6 sowie Bearbeitungszentren nach ISO 22514-8 sind berücksichtigt. Die Bezeichnungen und Kriterien sind den neuen Normen angepasst worden.

Der Autor stehen für Anmerkungen, Anregungen und Fragen zu diesem Pocket Guide gerne zur Verfügung und ist unter der Email-Adresse teq.weinheim.mi@hexagon.com zu erreichen.

Weinheim, September 2019 Stephan Conrad

Vorwort zur 1. Auflage

In den letzten Jahren ist es immer mehr zum Standard geworden, den Eignungsnachweis oder die Qualifikation der im Fertigungsbereich verwendeten Maschinen- und Fertigungseinrichtungen mittels statistischer Verfahren zu beurteilen. Hierfür gibt es nicht nur Forderungen in Normen, sondern auch Richtlinien von VDA bzw. AIAG sowie Firmenstandards. Insbesondere die Firmenstandards sind Vertragsbestandteil bei der Neubeschaffung solcher Einrichtungen.

Mit dem vorliegenden Pocket Guide möchten die Autoren dem Leser eine Hilfestellung in Form einer klaren Vorgehensweise bei der Abnahme von Maschinen und Fertigungseinrichtungen geben. Das Buch besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil ist die Vorgehensweise beschrieben, ohne näher auf die statistischen Verfahren und Hintergründe einzugehen. Der mit statistischen Verfahren vertraute Leser kann sofort mit Teil 1 beginnen. Falls für Sie die Anwendung statistischer Methoden neu ist, empfehlen wir zunächst Teil 2 durchzuarbeiten.

Birkenau, März 2000 Edgar Dietrich Alfred Schulze

Inhaltsverzeichnis

Vorwort zur 4. Auflage3				
Vorwort zur 1. Auflage4				
Einleitung	8			
Durchführung des Abnahmeverfahrens beim Lieferanten	12			
Voraussetzungen und Ablauf	14			
Fertigungseinrichtung vorbereiten	20			
Vorqualifikation der Einrichtung	32			
Bewertungsmethode	36			
Qualitäts-Annahmekriterien	40			
Verkürzte Abnahme mit verringerter Stückzahl	44			
Dokumentation der Ergebnisse	46			
Ergebnisse für mehrere Merkmale	50			
Endabnahme am Aufstellungsort	54			
Allgemeines	54			
Fähigkeitskenngrößen nach ISO 22514 Teil 2 und 3	58			
Verteilungsmodelle	60			
Verteilungszeitmodelle	74			
	Einleitung			

4.3	Berechnungsmethoden nach ISO 22514-2 und 3	92
4.4	Automatisierte Auswertemethode zur Bestimmung des Maschinenleistungsindex	98
4.5	Erweiterte Auswertekonfiguration zur Ermittlung der Verteilungszeitmodelle	100
5	Einseitig begrenzte Merkmale	102
5.1	Einseitig begrenzte Merkmale ohne zweite Spezifikationsgrenze	102
5.2	Einseitig begrenzte Merkmale mit zweiter "natürlicher" Grenze	104
6	Mehrdimensionale Fähigkeitsindizes	108
6.1	Positionstoleranzen	108
6.2	Auswuchtmaschinen	114
7	Abnahme von Parallelbearbeitungszentre	n116
7.1	Abnahme der ersten Maschine	116
7.2	Abnahme der folgenden Maschinen	116
8	Besondere Vorgehensweisen	118
8.1	Allgemeiner Hinweis	118
8.2	Oberflächenrauheit	118
8.3	Werkzeugverschleiß	120
8.4	Form- oder werkzeuggebundene Maße	122

q	Literatur	125
8.5	Härte	122

1 Einleitung


Zum besseren Verständnis der hier beschriebenen Vorgehensweise sollen kurz die Hintergründe für die Anwendung der statistischen Verfahren erläutern werden.

Die Abnahme von Maschinen und Fertigungseinrichtungen erfolgt mit Fähigkeitsuntersuchungen und Fähigkeitsindizes. Vielfach werden durch vereinfachende Darstellungen Fähigkeitsindizes als simple Verklausulierung von Überschreitungsanteilen missverstanden.


Die eigentliche Grundlage hierfür ist jedoch die von Taguchi Gen'ichi publizierte Verlustfunktion. Diese Theorie besagt, dass jede Abweichung von einem vorgegebenen Sollwert einen Verlust für das Unternehmen, die Organisation bzw. die Gesellschaft darstellt. Die Höhe dieses Verlustes ist von der jeweiligen Aufgabenstellung abhängig und wird durch die jeweilige Verlustfunktion beschrieben.

Die Fehlleistungskosten hängen von der mittleren Abweichung der Werte vom Sollwert und von der Streuung der Werte ab. Daher muss das Ziel einer jeden Fertigung sein, die Abweichungen vom Sollwert so gering wie möglich zu halten und die Streuung zu minimieren.

Fähigkeitsindizes beschreiben genau diese Eigenschaften eines Prozesses, in unserem Fall der $C_m/P_m/P_p$ die Streuung und der $C_{mk}/P_{mk}/P_{pk}$ die Abweichung vom Sollwert. Um eine Fertigungseinrichtung bei Neukauf bzw. bei deren Änderung beurteilen zu können, sind die in den folgenden Abschnitten beschriebenen Abnahmeprozeduren erforderlich.

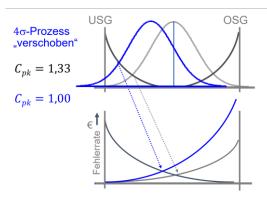

a) Abweichung vom Sollwert

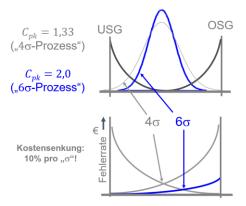

b) Unterschiedliche Streuung

Abbildung 1-1: Fehlerrate in Abhängigkeit der Verlustfunktion


Die Vorgehensweise zur Maschinenfähigkeit ist eine indirekte Abnahme, d. h. es werden üblicherweise keine Maschineneigenschaften bewertet. Stattdessen werden von dieser Fertigungseinrichtung erzeugt Merkmale an Produktionsteilen tatsächlich gefertigt und die Qualität dieser Produktionsteile bewertet. Entsprechen die Produktionsteile den Anforderungen, dann gilt die Maschine als "fähig" oder "geeignet" für diese Fertigungsprozesse (Merkmale).

Das bedeutet wiederum, dass für die Frage der Durchführung einer Maschinenfähigkeiten nicht die Maschine im Vordergrund steht, sondern die auf dieser Maschine zukünftig produzierten Teile. Daraus folgt letztlich, dass für jeden Teiletyp und jedes gefertigte Merkmal ein Fähigkeitsindex nachzuweisen ist. Üblicherweise werden die Merkmale herangezogen, die auf Basis von FMEAs in einem Produktionslenkungsplan als kritisch markiert sind.

Wird die Fertigungseinrichtung für ein größeres Teileportfolio eingesetzt, sind typische Bauteile und Merkmale zu identifizieren und zu verwenden, die eine repräsentative Abnahme für das gesamte Portfolio ermöglichen.

Der Begriff "Maschinen"-fähigkeit ist also nicht auf die Maschine als physikalisch/technische Einheit zurückzuführen, sondern rührt daher, dass man im Rahmen der Abnahme einer Fertigungseinrichtung vier der fünf "M" (Methode, Material, Mensch, Mitwelt) konstant hält und einzig Einflüsse der Maschine bewertet.

Im Grenzfall geht die Maschinenfähigkeit über in eine (vorläufige) Prozessfähigkeit, wobei die Grenzen fließend und die Abnahmebedingungen zu dokumentieren sind.

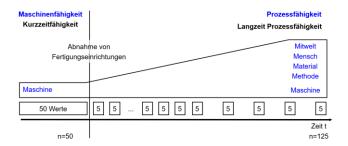

Übliche Bezeichnungen von Leistungs- und Fähigkeitsindizes sowie typische Literaturquellen

P_m/P_{mk}	Maschinenleistung (ISO 22514-3)
C_m/C_{mk}	Maschinenfähigkeit (VDA Bd 4)
P_p/P_{pk}	vorläufige Prozessfähigkeit (VDA Bd 4)
P_p/P_{pk}	Prozessleistung (ISO 22514-2, VDA Bd 4)
P_p/P_{pk}	overall process capability (AIAG PPAP/SPC)
C_p/C_{pk}	Prozessfähigkeit (ISO 22514-2, VDA Bd 4)
C_p/C_{pk}	within process capability (AIAG PPAP/SPC)

Abbildung 1-2: Fähigkeitsindizes – Einflussgrößen und Bezeichnungen

2 Durchführung des Abnahmeverfahrens beim Lieferanten

Damit die Durchführung des Abnahmeverfahrens so effizient wie möglich erfolgen kann, sind folgende Punkte zu berücksichtigen:

- Sind alle relevanten Unternehmensbereiche im Abnahmeteam vertreten?
- Ist das Personal mit statistischen Methoden ausreichend vertrautes und geübt?
- Ist die verwendete Software in Bezug auf die firmenspezifischen Auswertemethoden oder relevanten Normen validiert?
- Verfügt das mit statistischen Aufgaben betraute Personal über ausreichendes Training und Wissen zur effizienten Anwendung der Software?
- Hat der Lieferant die anderen betroffenen Lieferanten und Unterauftragnehmer davon unterrichtet, dass ihre Anwesenheit bei der Abnahme erforderlich ist?



Abbildung 2-1: Blick in die Fertigung

2.1 Voraussetzungen und Ablauf

Der Lieferant ist an der Planung der Abnahme zu beteiligen. Es sind u. a. folgende Punkte zu klären:

- ► Anzahl der erforderlichen Teile/Rohlinge,
- Bestätigung des Prüfplans,
- Festlegung der Merkmalsarten und -klassen,
- Zeitplan für das Vorhaben,
- ➤ Sonderregelungen (z. B. Stückzahlen, Grenzwerte)
- Aufgaben und Verantwortlichkeiten während der Abnahme,
- Verifizierung der Fehlervorbeugungsmaßnahmen,
- Stichprobenentnahme.

Zur Abnahme von Maschinen und Fertigungseinrichtungen sind sowohl beim Maschinenhersteller als auch im Produktionswerk dieselben Abnahmemodalitäten einzuhalten. Es ist vorab zu ermitteln, wie viele Teile benötigt werden, wobei Bedarf für zusätzliche Testläufe oder sonstige Zwecke zu berücksichtigen ist.

Die vorläufigen Abnahmeprüfungen erfolgen in der Regel beim Maschinenlieferanten in dessen Verantwortung. Ein Beauftragter des Produktionswerkes muss zugegen sein. Wenn die Prüfungen aus bestimmten Gründen nicht am Standort des Maschinenlieferanten stattfinden können, müssen sie im Produktionswerk durchgeführt werden.

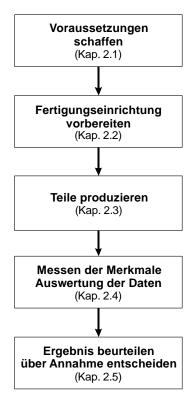


Abbildung 2-2: Vorgehensweise bei der Abnahme (Grobschema)

Die Endabnahme wird in dem Werk durchgeführt, in dem die Einrichtung installiert werden soll. Das Werk selbst trägt hierfür die volle Verantwortung. Die Mitarbeiter müssen die Einrichtung betreiben und die Analyse vornehmen. Der Lieferant hält sich zur Verfügung, um den Testlauf und die Abnahmeprüfung zu unterstützen.

Jede Abweichung von den genannten Voraussetzungen muss vom Kunden genehmigt werden.

Prüfplanung

Vor der Maschinenabnahme muss ein Prüfplan erarbeitet werden, der die Prüfmerkmale, die Prüfmethode und die entsprechenden Prüfmittel nennt. Dieser Prüfplan sollte sich weitestgehend am Produktionslenkungsplan und der späteren Fertigung orientieren. Die in diesem Plan angegebenen Merkmale bilden die Grundlage für die Bewertung der Einrichtung. Statistische Auswertungen müssen bezogen auf jedes einzelne Merkmal durchgeführt werden. Die Messreihen dürfen nicht zusammengefasst werden.